



LuK Service-Info



Centrale slave-cilinder 510 0180 10

Vuildeeltjes in de hydraulische vloeistof kunnen storingen veroorzaken

Fabrikant: Abarth
Alfa Romeo
Chevrolet
Fiat
Opel

Centrale
slave-
cilinder: 510 0180 10

Ontluchter
adapter: 418 0455 10



Afbeelding 1: Centrale slave-cilinder 510 0180 10

Nadat de centrale slave-cilinder is vervangen, moet de koppelingshydrauliek worden ontlucht.
In individuele gevallen kunnen daarbij, afhankelijk van de onderhoudsstaat van de hydraulische vloeistof, vuildeeltjes de werking van de ontluchter adapter aantasten. Deze blokkeren de boringen van het binnenste diafragma, waardoor een soort ventieleffect optreedt. Daardoor kan de hydraulische vloeistof alleen in de richting van de centrale slave-cilinder stromen en niet meer, of slechts gedeeltelijk, terugstromen. Al na enkele keren bedienen van de koppeling, leidt dit tot het barsten van de centrale slave-cilinder.

Om deze storingsbron volledig uit te sluiten, wordt aanbevolen bij het vervangen van de centrale slave-cilinder ook de ontluchter adapter te vervangen.



Afbeelding 2: Ontluchter adapter 418 0455 10

Neem altijd de aanwijzingen van de autofabrikant in acht.